

الزامات فنى
توليد در و پنجره
با پروفیل uPVC



موارد مهم در تولید پنجره استاندارد :

۱ _ طراحی استاندارد.

۲ _ انتخاب مواد اولیه استاندارد.

پروفیل uPVC

گالوانیزه

لاستیک

یراق آلات (لولا و دستگیره)

بسیار پروفیل میانی و سایر متعلقات

۳ _ نحوه نگهداری و انبارش پروفیل و سایر مواد اولیه در کارخانه.

۴ _ ماشین آلات تولید پنجره.

۵ _ استفاده از میزهای مونتاژ و چرخ حمل پروفیل استاندارد (جلوگیری از آسیب دیدن پروفیل)

۶ _ تخصص ، مهارت و تجربه منابع انسانی.

۷ _ تولید مطابق دستور العمل های مربوطه.

۸ _ کنترل کیفیت حین فرایند تولید.


۹ _ کنترل کیفیت محصول.

۱۰ _ نحوه جایه جایی و نگهداری پنجره در انبار محصولات.



عوامل تاثیر گذار در انتخاب پروفیل پنجره :

- ۱ _ عملکرد و کارایی پنجره.
- ۲ _ ابعاد و مساحت پنجره.
- ۳ _ موقعیت جغرافیایی محل نصب پنجره (ارتفاع از سطح زمین ، سرعت و فشار باد و ...)
- ۴ _ ضخامت دیواره های اصلی و فرعی پروفیل.
- ۵ _ تعداد کانالها و محفظه ها و ابعاد داخلی و خارجی پروفیل.
- ۶ _ نوع طراحی سطح مقطع ، محل نصب گالوانیزه و یراق آلات.
- ۷ _ کیفیت مواد اولیه مصرفی (پی وی سی ، کربنات ، دی اکسید تیتانیوم و ...)
- ۸ _ ضریب انتقال حرارت پروفیل.
- ۹ _ قالب ها و ماشین آلات تولید پروفیل.
- ۱۰ _ رنگ پروفیل و صافی سطح پروفیل.
- ۱۱ _ ابعاد زهوار جهت انتخاب ضخامت شیشه.

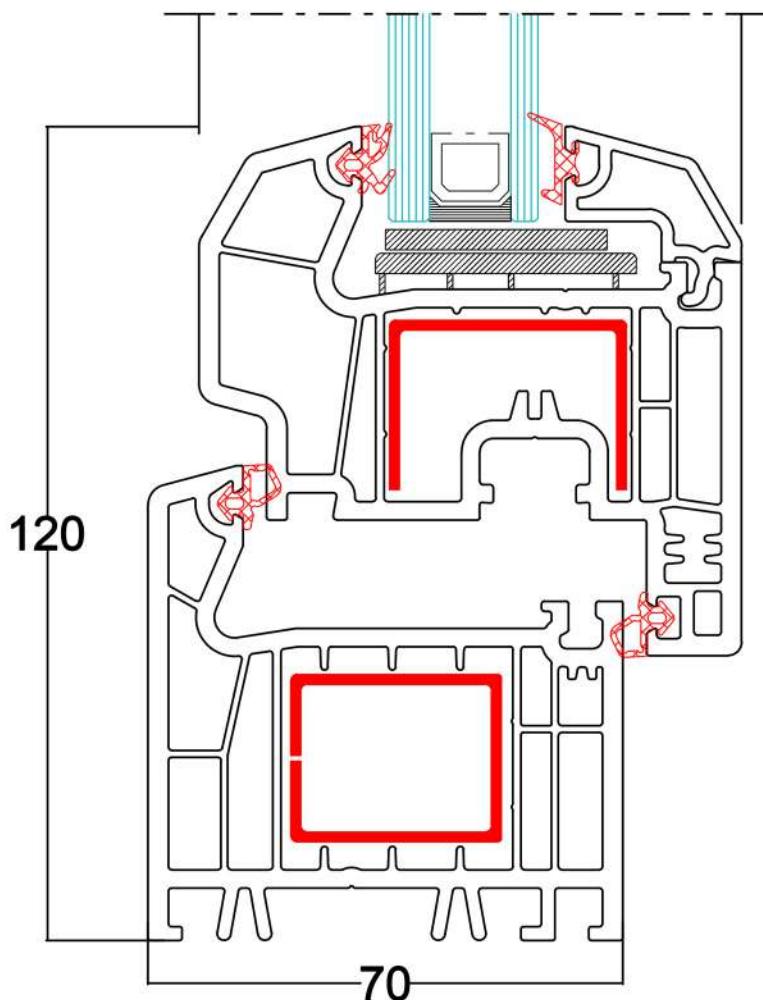

انبارش و نگهداری پروفیل های uPVC :

- ۱_ پروفیل ها می بایست در فضای خشک و بسته نگهداری شوند.
- ۲_ انبارش پروفیل ها می بایست به صورت افقی باشد.
- ۳_ پروفیل می بایست در قفسه چیده شده و فاصله بین پل ها حداقل ۷۵ سانتیمتر باشد.
- ۴_ حداقل دمای مناسب جهت نگهداری پروفیل ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد.
- ۵_ پروفیل ها می بایست به نحوی نگهداری شوند که آلودگی های محیطی بر روی آن ها قرار نگیرند.
- ۶_ درصورتی که پروفیل ها دربسته بندی نگهداری می شوند ابتدا و انتهای پلاستیک باز بوده تا مانع تشکیل قطرات آب شود.



شیار تعادل فشار:

- ۱ - شیار تعادل فشار به منظور جلوگیری از ایجاد کندانس می باشد (تبديل رطوبت موجود در هوای محبوس شده بین شیشه و قاب به مایع می باشد)
- ۲ - به طور کلی هرجایی که شیشه ثابت نصب می شود بر روی پروفیل عمودی آن می بایست شیار تعادل فشار ایجاد شود.
- ۳ - در پروفیلهای بازشو شیار مربوطه به ابعاد ۵*۲۵ میلیمتر در عرض بالایی بازشو می باشد.

شیار تخلیه آب :


- ۱ - آب وارد شده به فضای مابین بازشو و قاب اطراف آن می بایست توسط شیار ایجاد شده تخلیه شود .
- ۲ - در همه پروفیل های افقی شیار تخلیه می بایست ایجاد شود.
- ۳ - شیارتخلیه در داخل و خارج پروفیل می بایست ۲.۵ سانتیمتر از هم فاصله داشته باشند.
- ۴ - در دوطرف پروفیل های عمودی ایجاد شیار تخلیه ضروری می باشد.
- ۵ - ماشین کاری محل شیار تخلیه باید عاری از پلیسه باشد.
- ۶ - در هر بخش از قاب داخل پروفیل ایجاد حداقل دو شیار تخلیه با رعایت فاصله از گوش ها از ضروری می باشد.
- ۷ - در هنگام نصب می بایست از نمای بیرون بر روی شیار آب درپوش استفاده نمود.



پروفیل های تقویتی گالوانیزه :

سبکی و نرخ انتقال حرارت پایین از ویژگی های مهم پروفیل uPVC می باشد لکن استحکام پایین و ضریب انبساط طولی بالای آن استفاده از پروفیل تقویتی گالوانیزه را ضروری می سازد :

- ۱ _ جلوگیری از تغییر طول پروفیل uPVC و مانع از خارج شدن پنجره از رگلاز و فشار به شیشه و شکست آن.
- ۲ _ افزایش استحکام نصب پنجره به سازه اصلی ساختمان.
- ۳ _ افزایش مقاومت خمسی به علت وزن شیشه.
- ۴ _ افزایش مقاومت و ممان اینرسی در برابر فشار باد.
- ۵ _ جلوگیری از لرزش پنجره در برابر بارهای واردہ از داخل یا خارج ساختمان.
- ۶ _ افزایش مقاومت پنجره به علت بارهای دینامیکی واردہ از جمله بازو بسته کردن پنجره.
- ۷ _ افزایش استحکام اتصال بازشو به پروفیل های دیگر (لولا به قاب با میانی).
- ۸ _ افزایش امنیت.

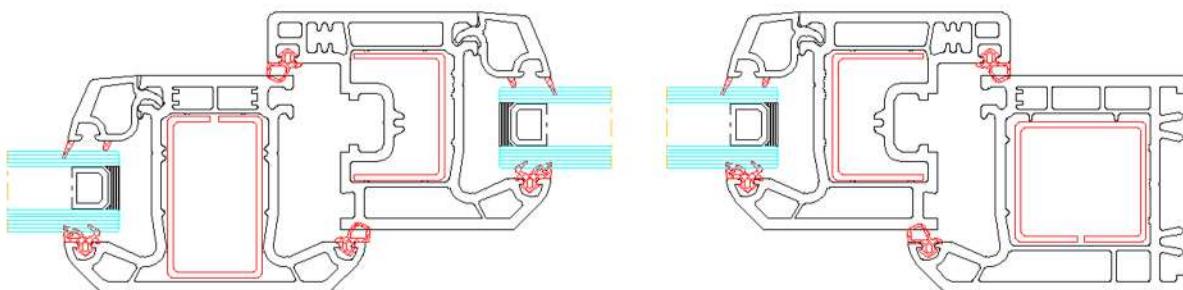

موارد بسیار مهم در خصوص استفاده از گالوانیزه :

- ١_ طول پروفیل گالوانیزه از هر طرف نسبت به پروفیل uPVC حد اکثر ۱ سانتیمتر کوتاه تر باشد و حد اقل ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر می باشد.
- ٢_ سطح مقطع گالوانیزه می باشد مناسب با سطح مقطع پروفیل و محل ایجاد شده برای گالوانیزه باشد.
- ٣_ گالوانیزه باید در تمام طول پروفیل استفاده گردد و کاملاً یکپارچه باشد.
- ٤_ در پروفیل های بازشو محل نصب دستگیره و قفل می باشد با دستگاه پانچ ایجاد شود.
- ٥_ با توجه به ابعاد قاب پنجره ، محل نصب ، ارتفاع از سطح زمین و فشار باد می باشد نسبت به محاسبه ضخامت گالوانیزه اقدام نمود.
- ٦_ پیشنهاد می گردد که در پروفیل های میانی از پروفیل گالوانیزه به صورت قوطی استفاده نمود.
- ٧_ حداکثر فاصله بین پیچ ها در پروفیل سفید ۰.۴ سانتیمتر و در پروفیل لمینت ۳۰ سانتیمتر می باشد.
- ٨_ فاصله پیچ گالوانیزه از ابتداء و انتهای پروفیل حداکثر ۱۵ سانتیمتر می باشد.



جوش پروفیل های uPVC :

- ۱_ پروفیل های که برش داده می شوند ، می بایست ۲۴ ساعت قبل در دمای سالن تولید قرار گیرند.
- ۲_ زاویه برش پروفیل به منظور ایجاد جوش مناسب در هنگام برش می بایست کنترل گردد.
- ۳_ سطح برش خورده به هیچ وجه نباید آلووده باشد و عاری از پلیسه باشد.
- ۴_ در دستگاه جوش ، هر پروفیل باتوجه به سطح مقطع و ابعاد خود نیاز به فیکسچر مخصوص دارد و جک ها با فشار مناسب پروفیل را نگه دارند.
- ۵_ پوشش تفلونی روی المنت دستگاه جوش مرتب می بایست تمیز و بعد از تغییر رنگ تعویض شود.
- ۶_ دمای مناسب جوش ۲۴۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد است لذا مهم است که ترمو کوپل دستگاه عملکرد مناسب داشته باشد.
- ۷_ می بایست که میز مخصوص جبک نگهداری پروفیل باشد تا از پیچیدگی آن جلوگیری شود.
- ۸_ میزان جوش مناسب ۳ میلیمتر بوده که به صورت زائد و یک تیغه از بین پروفیل ها بیرون می زند و نباید رنگ زرد داشته باشد.
- ۹_ بعد از جوش ابعاد پنجره و اقطار آن باید کنترل گرددند.



آزمایش استحکام جوش :

بهتر است که این دستگاه در شرکت های تولید کننده پنجره باشد و بعد از هر تغییر قالب یک نمونه تست شده و استحکام جوش را با توجه به پارامترهای شرکت تولید کننده پروفیل مقایسه و در صورت مثبت بودن فعالیت جوش را آغاز نمایند.



تمیز کاری محل جوش :

- ۱ - بین فرایند جوش و تمیز کاری محل جوش می بایست فاصله زمانی مناسب وجود داشته باشد که ۳ الی ۴ دقیقه می باشد.
- ۲ - به علت جوش فضای داخلی پروفیل ها که محل نصب لاستیک است به هم جوش می خورد که می بایست تمیز گردد.
- ۳ - محل هایی که جوش خورده است می بایست توسط ماشین آلات تمیز گردد و هرجا که امکان ندارد به صورت دستی و توسط مغار انجام شود.
- ۴ - ماشین آلات تمیز کن باید به نحوی تنظیم گردند که استحکام جوش کاهش داده نشود.

پیشنهاد : استفاده از ماشین آلات CNC تمام اتوماتیک باعث می شود بدون آسیب زدن به پنجره تمامی قسمت های مورد نظر به خوبی زائد جوش برداشته شود.



بىست اتصال پروفيل ميانى به ساير پروفيل ها:

باتوجه به فشارهای وارده بر پروفيل های ميانى، انتخاب اتصالات مربوطه از اهمىت ويزه اي برخوردار مى باشد:


- ١_ بىست پروفيل ميانى مى بايسىت از آلياز زاماک تهيه شده باشد.
- ٢_ بىست پروفيل ميانى مى بايسىت از مواداولىه استاندارد توليد شده باشد.
- ٣_ بىست پروفيل ميانى در آزمایشگاه شركت توليد كننده مى بايسىت تحت آزمایش فشار و كشش قرار بگيرد.
- ٤_ سوراخ هاي ايجاد شده بر روی بىست مى بايسىت استاندارد و در فوائل مناسب باشد.
- ٥_ ايجاد سوراخ بر روی بىست پروفيل ميانى به منظور استفاده از پیچ M6 بسیار ضروري مى باشد.



پييشنهاد: به دليل اهمىت ويزه اتصال صحيح بىست استفاده از ماشين آلات اتوماتيک دقت كار را افزایش مى دهد

M6 اهمیت پیچ

- ۱_ افزایش مقاومت پنجره در برابر بارهای واردہ.
- ۲_ عدم امکان جابه جایی و یا حرکت پروفیل میانی تحت تاثیر فشارهای استاتیکی و دینامیکی.
- ۳_ مهار کشش حاصل از پیچ های نصب و ایجاد فاصله بین پروفیل قاب و میانی.
- ۴_ عدم امکان جابجایی در عرض پنجره و گیر کردن بازشو به پروفیل میانی.

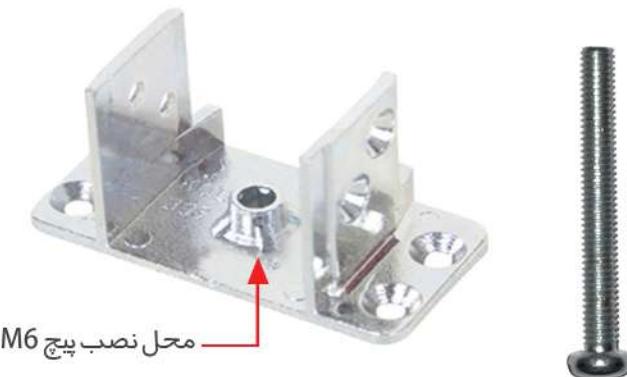

استفاده از بست پروفیل میانی که از ورق گالوانیزه تولید شده است با هر ضخامتی به دلایل ذیل ممنوع می باشد :

مقاومت کم

مجاورت در هوای آزاد و زنگ زدگی آن

کاهش آب بندی و هوابندی.

ایجاد خمش و خستگی به علت بارهای استاتیکی و دینامیکی و جابه جایی پروفیل های میانی.

ایجاد فاصله بین پروفیل میانی و پروفیل متصل به آن.

عدم استفاده از پیچ M6.


لاستیک های آب بندی ، هوابندی و ضربه گیر :

- ١ _ توصیه می شود که پروفیل بدون لاستیک باشد و لاستیک بصورت جداگنه تهیه و نصب گردد.
- ٢ _ انتخاب نوع جنس لاستیک در جهت افزایش بهره وری و عملکرد و طول عمر لاستیک دارای اهمیت می باشد و لاستیک انتخاب مطمئنی می باشد EPDM.
- ٣ _ سطح مقطع لاستیک می بایست با توجه به شیار مخصوص تعییه شده در پروفیل طراحی گردد.
- ٤ _ ضخامت و ابعاد لاستیک در جلوگیری از ورود گرد و غبار ، آب بندی ، هوابندی ، عایق صوتی و عایق حرارتی تاثیر بسیار ویژه ای دارد.
- ٥ _ نحوه نصب لاستیک بر روی پروفیل می بایست مطابق دستور العمل انجام شود و محل شروع در مرکز پروفیل افقی پایین می باشد.
- ٦ _ محل های جوش پروفیل می بایست توسط ماشین آلات یا ابزار آلات بصورت کامل تمیز گردد تا لاستیک بصورت کامل در شیار مربوط قرار گیرد.




نکاتی درباره لاستیک های EPDM

- ١ _ دربرابر آب شور ، اسید و الکتریسیته مقاوم می باشد.
- ٢ _ مقاومت حرارتی بسیار خوبی دارد ولی در معرض شعله مستقیم می سوزد.
- ٣ _ دمای ذوب آن بیش از ۱۵۰ درجه سانتی گراد می باشد..
- ٤ _ خاصیت الاستیسیته و کشسانی بالایی دارد و به حالت اولیه خود برگردانده می شود.
- ٥ _ مقاومت بالا در برابر پیری.
- ٦ _ دارای خاصیت الاستیسیته در بلند مدت.

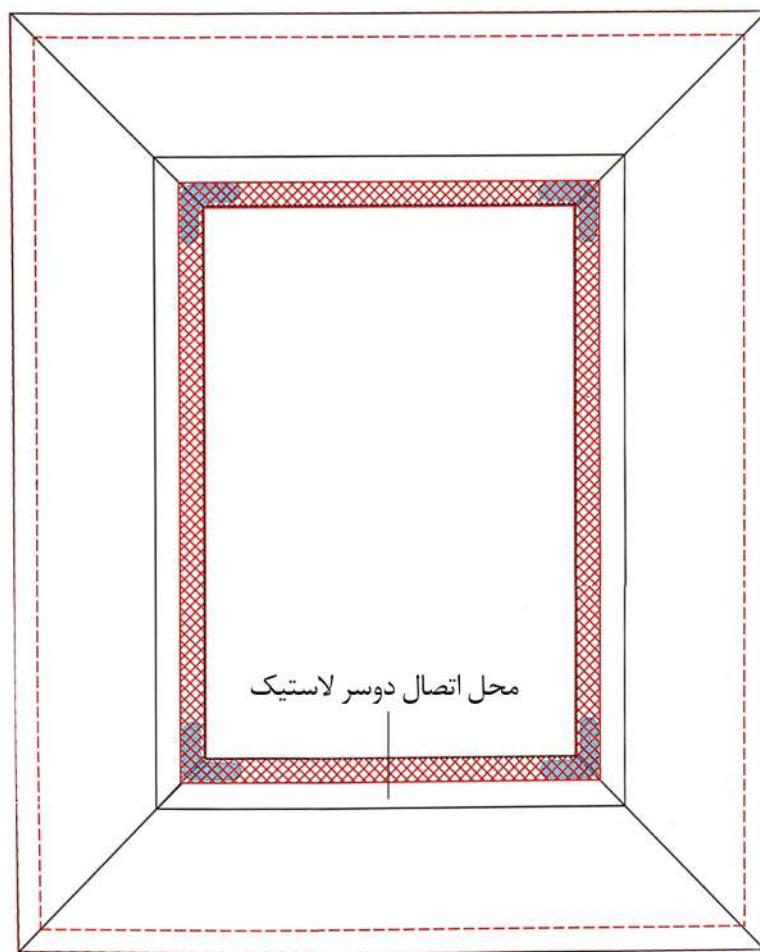

در نصب این لاستیک ها نمی بایست آنها را در حالت کشیده و در شیار های مربوطه قرارداد
معمولا به ازاء هر متر طول شیار ، باید ۴ سانتیمتر طول لاستیک را بلند تر در نظر گرفت

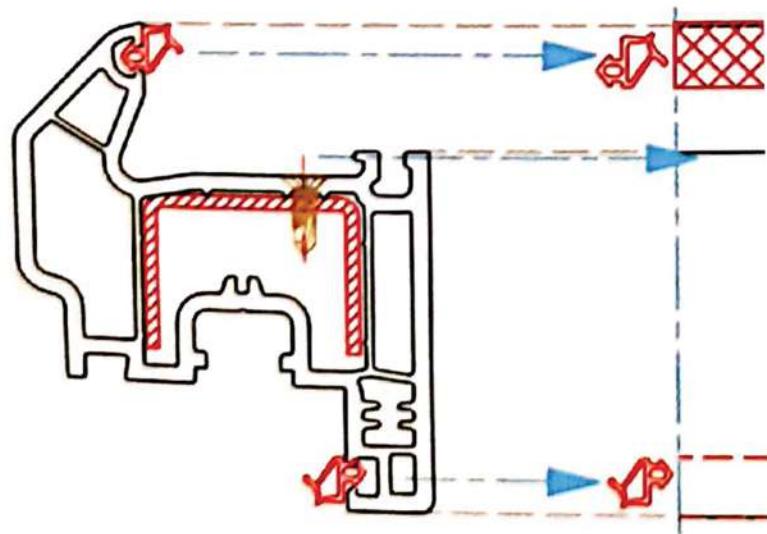


عوامل تاثیر گذار در انتخاب یراق آلات :


- ۱ _ عملکرد و کاربری پنجره.
- ۲ _ ابعاد لنگه بازشو.
- ۳ _ وزن لنگه باز شو.
- ۴ _ شرایط آب و هوایی محل استفاده (آبکاری یراق آلات و تست Salt Spray)
- ۵ _ کیفیت و نوع مکانیزم یراق آلات.
- ۶ _ امنیت در برابر سرقت.
- ۷ _ میزان اثرگذاری در آب بندی و هوابندی.

موارد مهم :


- ۱ _ لولای مورد استفاده می باشد از نوع قابل تنظیم و متناسب با وزن لنگه باز شو باشد.
- ۲ _ استفاده از لولای میانی برای درها و پنجره های تک حالته بلند ضروری می باشد.
- (حداکثر فاصله بین لولا ها ۸ سانتیمتر می باشد)
- ۳ _ دستگیره ها می باشد استاندارد و دارای ابعاد مناسب باشند.
- ۴ _ در پنجره های تک حالته که ارتفاع کوچک تر از عرض و عرض بیشتر از ۸ سانتیمتر می باشد ، استفاده از کرنر در بالا و پایین ضروری است.
- ۵ _ حداکثر فاصل کیپ ها از بالا و پایین بازشو ۱۰ سانتیمتر می باشد (شکل ۱)
- ۶ _ در یراق آلات کشویی ، غلطک می باشد مناسب با وزن لنگه بازشو انتخاب شود.
- ۷ _ در پنجره های سرویسی (بالابازشو) جهت امنیت استفاده از دو بازویکلنگی ضروری می باشد (شکل ۲)
- ۸ _ در پنجره های دو حالت که عرض آن ها زیاد می باشد در پایین لنگه می باشد یراق آلات استفاده شود (شکل ۳)
- ۹ _ در پنجره های دو حالت که عرض آن ها زیاد است در بالای لنگه باید از بازوی کمکی استفاده نمود (شکل ۳)
- ۱۰ _ استفاده از قفل ایمنی (قفل حالت Tilt) به علت عدم تداخل عملکردها ضروری می باشد (شکل ۳)
- ۱۱ _ در یراق آلات دو حالت با توجه به ارتفاع بازشو، استفاده از یراق پشتی مناسب ضروری می باشد (شکل ۳)
- ۱۲ _ استفاده از کیپر های قارچی ، امنیت در برابر سرقت را افزایش می دهد.

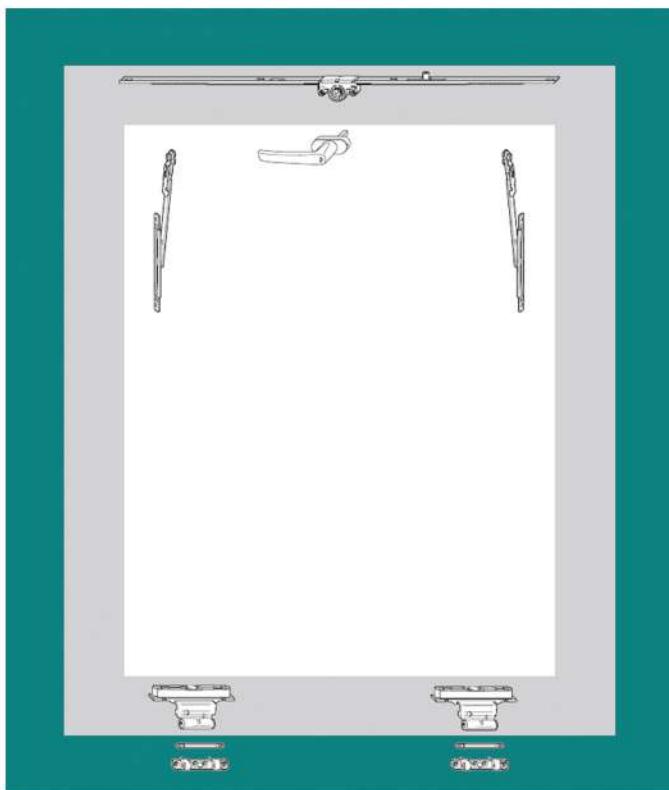

(٢)

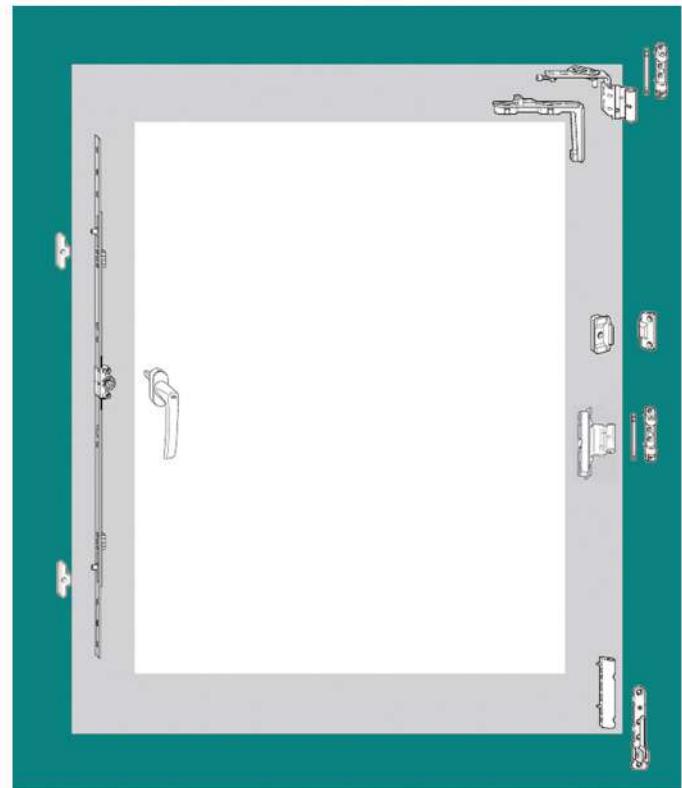

(١)

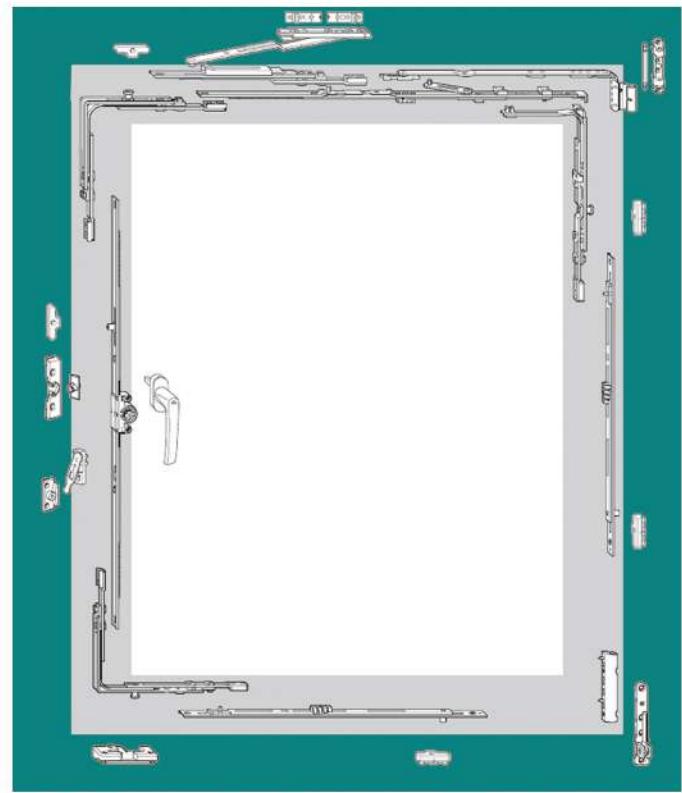

(٣)

اصول نگهدارى و جابه جایی پنجره ها در زمان تولید :

- ۱_ کلیه محصولات نیمه آماده و آماده می بايست به صورت ایستاده نگهداری شوند در غیر این صورت ممکن است دچار دفرمگی شده و آسیب های جدی به پنجره وارد شود.
- ۲_ پنجره ها را به طور عمودی می بايست جابه جا کرد جابه جا افقی سبب ایجاد دفرمگی دائمی در پروفیل پنجره می گردد.
- ۳_ پنجره را روی زمین نباید کشید.
- ۴_ اتصالات جوشی ، مکانیکی تحت هیچگونه فشار یا کششی قرار نگیرد.
- ۵_ پنجره ها در محل خشک ، دارای تهويه مناسب نگهداری شود.
- ۶_ شرایط نگهداری باید به نحویه باشد که هوا به راحتی از فضای مابین پنجره ها عبور کند.
- ۷_ پنجره ها به طور افقی انبار نشوند.
- ۸_ پنجره ها از گرد و غبار ، رطوبت و آب و سایر مواد آلوده کننده محافظت شود.
- ۹_ پنجره ها در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند.

